


改善箇所説明図

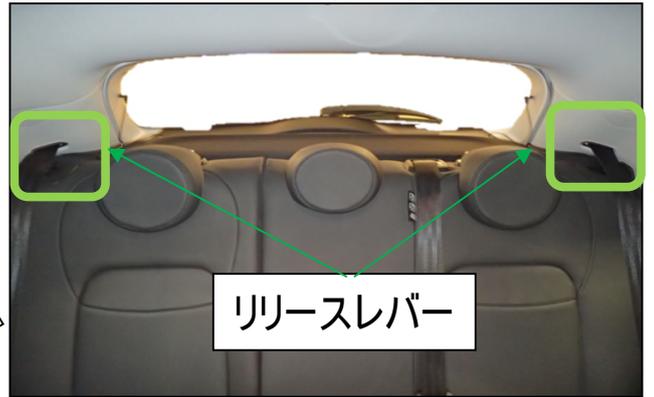

可倒式後部座



リリースレバーベゼル



基準不適合発生箇所

リリースレバー

 : 対策する部位を示す

可倒式後部座席において、バックレストのリリースレバーベゼルの形状が不適切なため、シートベルトプリテンショナーが作動した際に、当該ベゼルに加わる負荷が過大となり、リリースレバーが破損し、バックレストの固定機能が損なわれるものがある。そのため、バックレストが意図せず倒れるおそれがある。

改善の内容

全車両、後部座席バックレストのリリースレバーベゼルを対策品に交換する。

識別 : リリースレバーベゼルブラケットに黄色ペイントを塗布する。