



改善箇所説明図

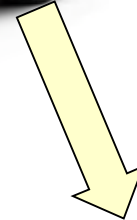


エンジンルーム

パワートレインコントロールモジュール

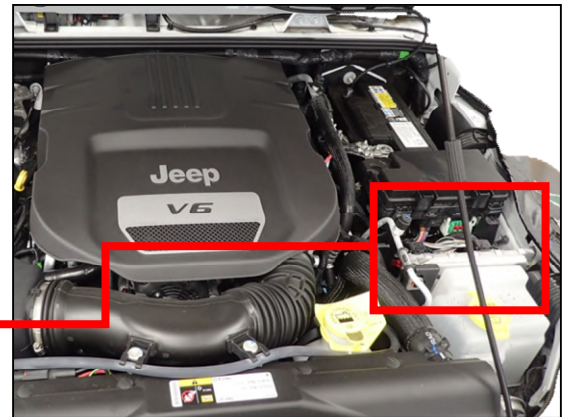

基準不適合発生箇所

 : 対策する部位を示す

エンジン出力を制御するパワートレインコントロールモジュールのIC基板の製造工程が不適切なため、IC基板に水分が含まれているものがある。そのため、IC基板内の電極が腐食し、電気回路が遮断され、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールモジュールを良品に交換する。

識別 : パワートレインコントロールモジュール外表面(上部)に黄色ペイントを塗布する。