


改善箇所説明図




エンジンルーム



パワートレインコントロールモジュール

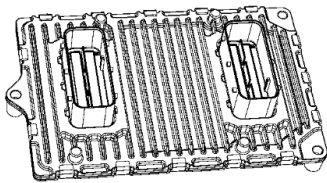

基準不適合発生箇所

 : 対策する部位を示す

パワートレインコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、オートクルーズ作動時にモジュールの通信配線に障害が生じた場合、オートクルーズが解除不能となることがある。そのため、意図せずに車両が加速するおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : パワートレインコントロールモジュール外表面(側部)に黄色ペイントを塗布する。

備考

本届出は、平成30年7月20日付けの届出番号「外-2669」にてリコール届出を実施しているが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大してリコールを実施するものである。