


改善箇所説明図

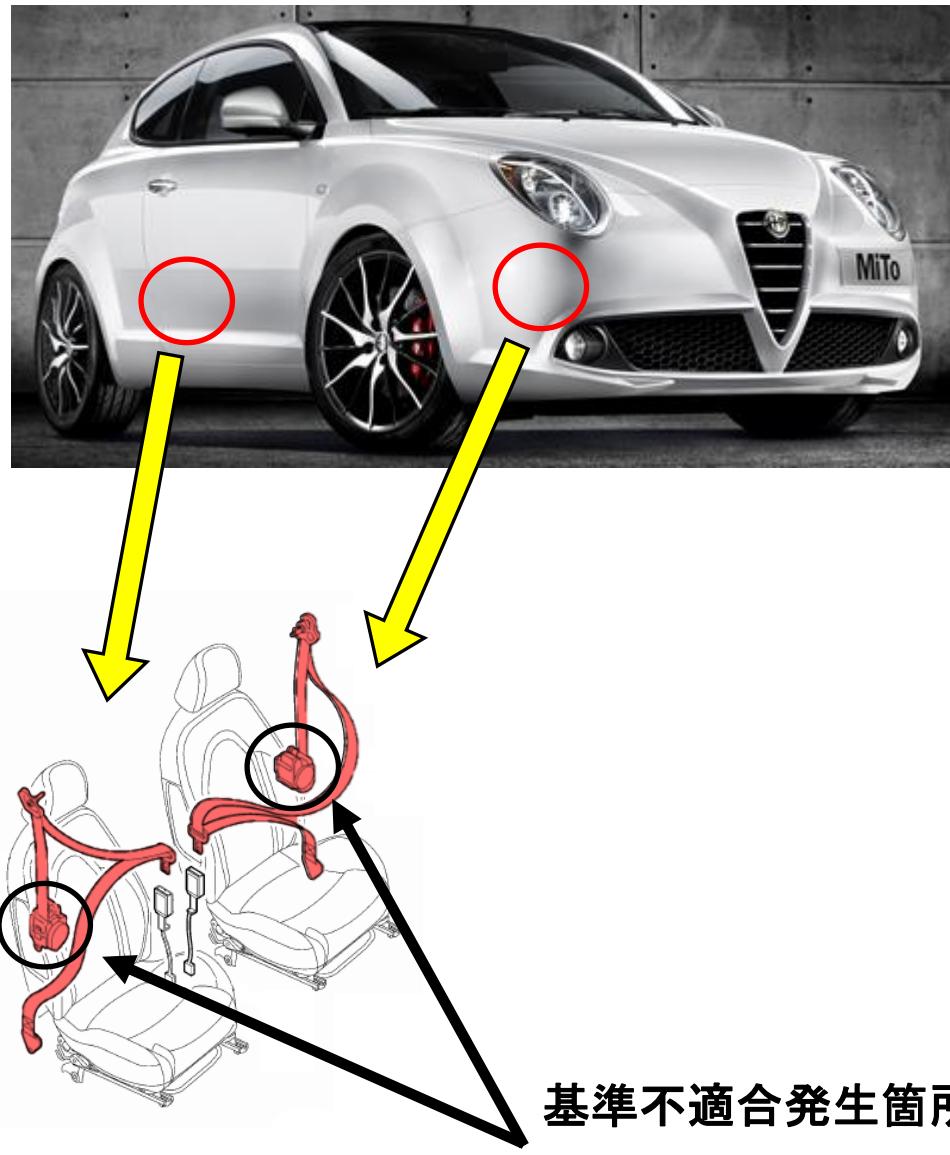

○：交換部品を示す

フロントシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席及び助手席のシートベルトを良品と交換する。
なお、外 2577 未実施車両においては、運転者席側のみ交換する。

識別：助手席側ドアストライカーハーフ固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。