



改善箇所説明図

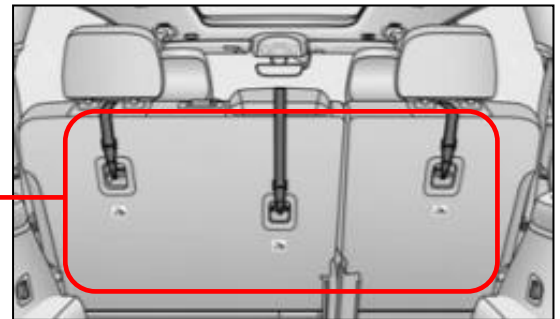


後部座席

シートバックフレーム

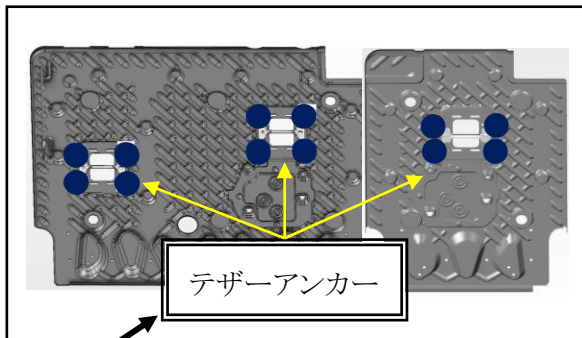

テザーアンカー

基準不適合部位

注:  対策を施す部位を示す

後部座席のシートバックフレームにおいて、製造管理が不適切なため、チャイルドシートを固定するテザーアンカーの溶接が不足しているものがある。そのため、テザーアンカーの固定強度が不足し、チャイルドシートが適切に固定できないおそれがある。

改善の内容

全車両、シートバックフレームにおけるテザーアンカーの溶接状態を点検し、溶接が不足している場合は、シートバックフレームを良品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する